

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 6010217
Schacht-O: 6010217
Schacht-U: 6010221
Länge: 43.7
Datum : 03.11.2021
U.-Grund:

Ort : Flammersheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1075
U-Richtung : in
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : STORCHENSTRAßE
Material: B-L Betonrohr mit Liner
Eigentum: 1
Baujahr: 1970
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

6010217

Schachtanbindung Schlauchliner mit Laminat herstellen

1:46:37 0.0 BCD XP iSK5 Rohranfang
1:46:53 0.0 BCB Z - iSK5 Punktuelle Reparatur - Schadensanfang 12 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

2:48:25 12.7 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 9 Uhr
2:48:34 12.7 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 9 Uhr
2:48:42 12.7 BAF B A iSK4 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 9 Uhr
2:48:50 12.7 BAO iSK1 Boden sichtbar 9 Uhr
2:49:03 12.7 BCB Z - iSK5 Punktuelle Reparatur 9 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

3:50:10 19.8 BCA E A iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
3:50:20 19.8 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
3:50:28 19.8 BAF B A iSK4 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr
3:50:37 19.8 BAO iSK1 Boden sichtbar 2 Uhr
3:50:55 19.8 BCB Z - iSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

3:51:59 26.4 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
3:52:08 26.4 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
3:52:18 26.4 BAF B A iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

3:52:30 26.4 BCB Z - iSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr
2:32:56 27.1 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
2:33:07 27.1 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
2:33:17 27.1 BAF B A iSK4 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr
2:33:26 27.1 BCB Z - iSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr
3:53:43 27.5 BDD B - iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensanfang 6 Uhr

2:55:53 43.7 BDD B - iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensende 6 Uhr
2:56:01 43.7 BCB Z - iSK5 Punktuelle Reparatur Reparatur sonstige Technik - Schadensende 12 Uhr
2:56:10 43.7 BCE XP iSK5 Rohrende

6010221

Schachtanbindung Schlauchliner mit Laminat herstellen

SK0 = Sofort SK2 = Mangel SK4 = Intakt max. SK: 1 17.12.2025
SK1 = Gravierend SK3 = Gering SK6 = nur TV Rangfolge: 611