

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
 Haltung: 6009106
 Schacht-O: 6009106
 Schacht-U: 6009107
 Länge: 34.1
 Datum : 25.10.2021
 U.-Grund:

Ort : Flammersheim
 Rohrform : DN Kreis
 Durchmesser : 300/300
 Videoband-Nr.: 1072
 U-Richtung : gegen
 Firma: kanalprofi
 Bemerkung:

Straße : FINKENWEG
 Material: B Betonrohr
 Eigentum: 1
 Baujahr: 1971
 Wetter : trocken
 Inspekteur: S. Nau
 Maßstab : 1:500

6009106

06:02:16	34.1 BCE XP	gSK5 Rohrende	
06:01:01	28.5 BAO	gSK1 Boden sichtbar 10 Uhr	
06:00:49	28.5 BAF B A	gSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr	
06:00:40	28.5 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
06:00:31	28.5 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
05:58:33	18.1 BAB B C	gSK5 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 1 mm - Schadensende 12 Uhr	
08:58:14	17.1 BAO	gSK1 Boden sichtbar 12 Uhr	Riss, Kurzliner ganzes Rohr ca. Station 15,80 bis 17,80m
08:58:01	17.1 BAF B A	gSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 12 Uhr	
08:57:52	17.1 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:57:26	17.1 BAH D	gSK2 Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt (D) 12 Uhr	
08:57:15	17.1 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:56:50	16.6 BAB B C	gSK3 Rissbildung Riss (B) - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz Rissbildung komplex Rissbreite 1 mm - Schadensanfang 12 Uhr	
05:56:02	13.7 BAO	gSK1 Boden sichtbar 10 Uhr	
05:55:51	13.7 BBA B	gSK2 Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent 10 Uhr	
05:55:37	13.7 BAF B A	gSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 10 Uhr	
05:55:24	13.7 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
05:55:11	13.7 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
05:52:47	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

6009107

SK0 = Sofort
 SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
 SK3 = Gering

SK4 = Intakt
 SK6 = nur TV

max. SK: 1
 Rangfolge: 490

27.1.2026